

PREVÁDZKOVATEĽ, INVESTOR:- Obec Rúbaň, Obecný úrad Rúbaň okr. Nové Zámky
Rúbaň - 5.bytová jednotka č.441

Bytová jednotka: **-p.Kanička –I. Nadzemné podlažie**

Kategorizácia PZ p. Vyhl. MPSV č.508/09 Zz .: Príloha č.1.časť IV, Bg1,Bh.

Dátum vykonania odbornej prehliadky: 9.-16.9.2013

DRUH ODBORNEJ PREHLIADKY PZ: -Prevádzková.

A. Technické hodnoty rev. zariadenia:

HUP GK DN 25 v skrinke RMOZ za plynomerom.

- NTL potrubie DN 25 8 bm, DN 20 5 bm, DN 15 3 bm vedené podľa požiadaviek STN EN 1775 a TPP 70401 do bytovej jednotky./stúpačka cez schodište/
- Spotrebiče:-1x Sporák Indesit - Combi HÚP GK DN 15 1x
 - 1x Plynový kotol Junkers ZH23 AE23 S6005,typové č.7713231773 CE0085 AS0095, Výkon:-Max 23 KW. Prevedenie kotla:- Kotol „Turbo“ s prietokovým ohr. TUV. HUP GK DN 20 1x. /horizontálny vývod „Turbo“/

B. Údaje o meraniach a skúškach:

-Na kontrolovanom plynovom zariadení bola prevedená kontrola uzatváracích, meracích prvkov po stránke funkčnosti a tesnosti .Ďalšia kontrola bola zameraná na kontrolu funkčnosti osadeného spotrebiča, kontrola výkonu pravidelného výkonu servisu spotrebiča podľa pokynov z návodu výrobcu.

Pri kontrole tesnosti použitý detektor plynu Testo 316-1, v.č.21559.20 ,a detektor plynu PD-5 V.č.60473/94 sonda v.č.473.

C. Zistené závady a nedostatky:

1. Nízky tlak vody vo vodovode od ohr. TUV.System cirkulácie TUV upchatý. Riešiť pomocou odbornej servisnej organizácie. T.30.11.2013

D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich revízií, prípade kontrol:

- Predchádzajúca správa z OP PZ predložená zo dňa 3.-20.9.2012. OP PZ som vykonal osobne.

E. Záznam o ostatných odborných prehliadkach a skúškach vykonaných na zariadení:

- Protokol komína predložený zo dňa 10.6.2013 č. 364/13 so záverom kladným p. Gyűrűsi.
- Servis bol vykonaný vid'. faktúru zo dňa 3.1.2013 p. Nyári. Servisný protokol nepredložený.

F. Celkové zhodnotenie:

- Plynové zariadenie **je schopné** bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. za podmienok, že zistený nedostatok č.1 z dnešnej revízie bude odstránený zo strany prevádzkovateľa čo najskôr a neodkladne!


Počet strán 1

Počet vyhotovení 2

Rozdeľovník: 1 x OÚ Rúbaň

1x Revízny technik PZ

Správu z OP PZ
podáva:

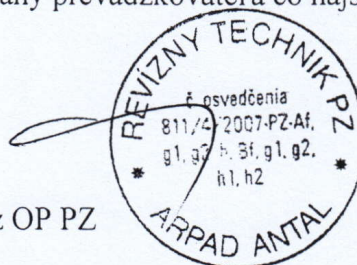

PREVÁDZKOVATEĽ, INVESTOR:- Obec Rúbaň, Obecný úrad Rúbaň okr. Nové Zámky
Rúbaň - 6.bytová jednotka č.442

Bytová jednotka: -p.Szalma – I. Nadzemné podlažie

Kategorizácia PZ p. Vyhl. MPSV č.508/09 Zz.: Príloha č.1.časť IV, Bg1,Bh.

Dátum vykonania odbornej prehliadky: 9.-16.9.2013

DRUH ODBORNEJ PREHLIADKY PZ: -Prevádzková.

A. Technické hodnoty rev. zariadenia:

HUP GK DN 25 v skrinke RMOZ za plynomerom.

- NTL potrubie DN 25 6 bm, DN 20 3,5 bm, DN 15 4,5 bm vedené podľa požiadaviek STN EN 1775 a TPP 70401 do bytovej jednotky./stupačka cez schodište/
- Spotrebiče:-1x prípojka ku sporáku ukončená s HUP GK DN15./nutné zaslepiť HUP!/
 - 1x Plynový kotol Junkers ZH23 AE23 S6005,typové č.7713231773
 - Výkon:-Max 23 KW. Prevedenie kotla:- Kotol „Turbo“
 - s prietokovým ohr. TUV. HUP GK DN 20 1x.

B. Údaje o meraniach a skúškach:

-Na kontrolovanom plynovom zariadení bola prevedená kontrola uzatváracích, meracích prvkov po stránke funkčnosti a tesnosti .Ďalšia kontrola bola zameraná na kontrolu funkčnosti osadeného spotrebiča, kontrola výkonu pravidelného výkonu servisu spotrebiča podľa pokynov z návodu výrobcu.

Pri kontrole tesnosti použitý detektor plynu Testo 316-1, v.č.21559.20 ,a detektor plynu PD-5 V.č.60473/94 sonda v.č.473.

C. Zistené závady a nedostatky:

1.HUP demontovaného sporáka „plynotesne“ zaslepiť! T: -Neodkladne!

D.Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich revízií, prípade kontrol:

- Predchádzajúca správa z OP PZ predložená zo dňa 3.-20.9.2012. OP PZ som vykonal osobne.

E. Záznam o ostatných odborných prehliadkach a skúškach vykonaných na zariadení:

- Protokol komína predložený zo dňa 10.6.2013 č. 379/13 so záverom kladným p. Gyűrűsi.
- Servis bol vykonaný vid'. faktúru zo dňa 3.1.2013 p. Nyári. Servisný protokol nepredložený.

F. Celkové zhodnotenie:

- Plynové zariadenie **je schopné** bezpečnej a spoľahlivej prevádzky za podmienok, že zistený nedostatok č.1 z dnešnej OP bude odstránený čo najskôr a neodkladne! T:-Neodkladne!

Počet strán 1

Počet vyhotovení 2

Rozdeľovník: 1 x OÚ Rúbaň

1x Revízny technik PZ

Správu z OP PZ
podáva:

